



Инструкция по сборке крепления

 
Солнечного коллектора Vist Energy 2.0, 3.0

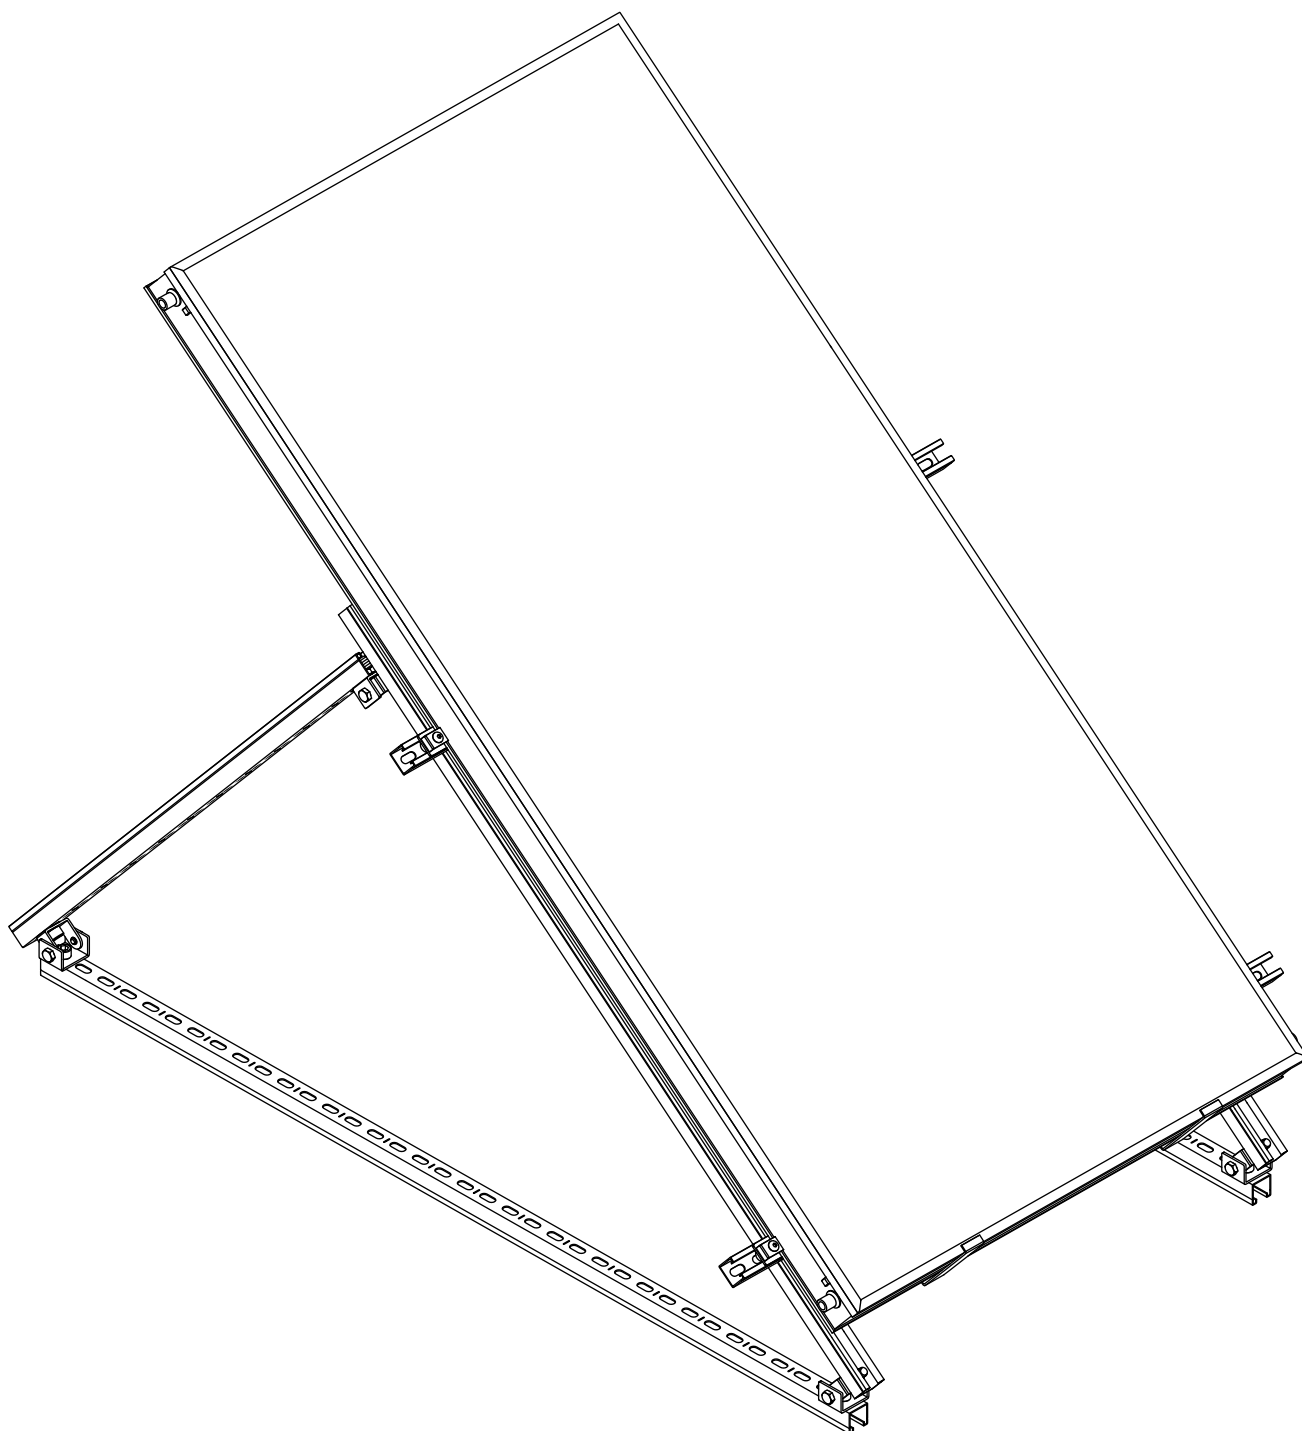

Состав комплекта:

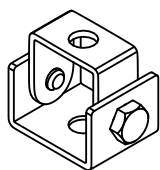


Скоба
шарнирная




Гайка быстрого
монтажа




Шайба
седельная

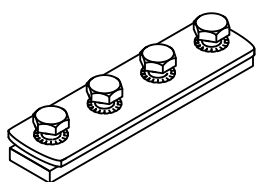

Соединитель
продольный

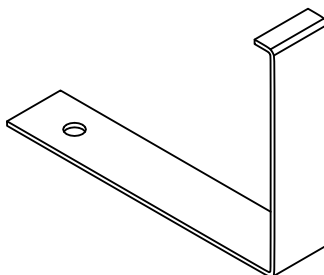

Уголок

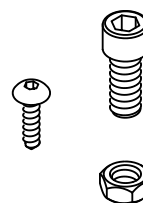


Крепеж

Профиль монтажный 41×41

A • 1800 мм





B • 1500 мм

C • 1200 мм

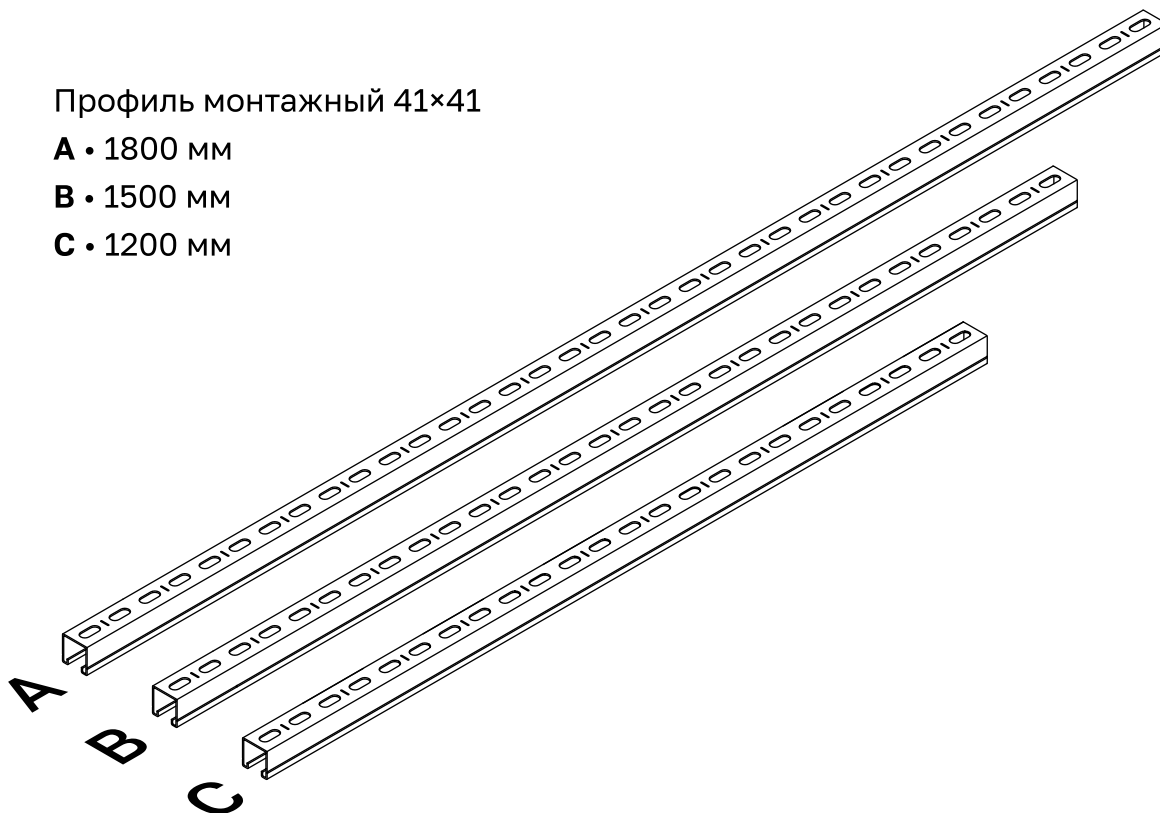

1





Расположив на поверхности профиль-основание «**A**», разместите в крайней его точке шарнирную скобу.

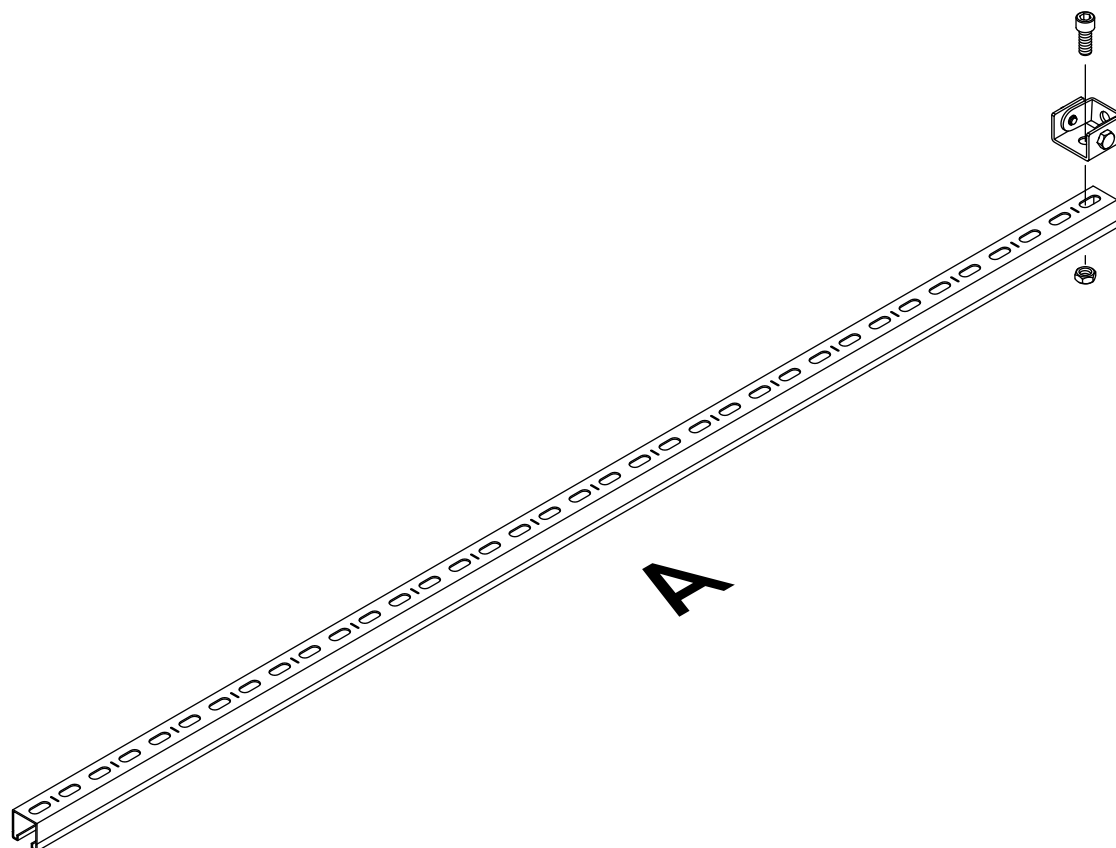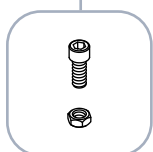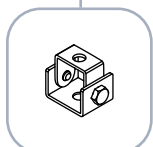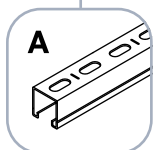

2





Соединив профили «**A**» и «**B**», задайте требуемый угол наклона коллектора [от 20° до 70°].

На профиле «**A**» разместите вторую шарнирную скобу для монтажа профиля-подпора «**C**» с учётом его длины и требуемого угла наклона коллектора.

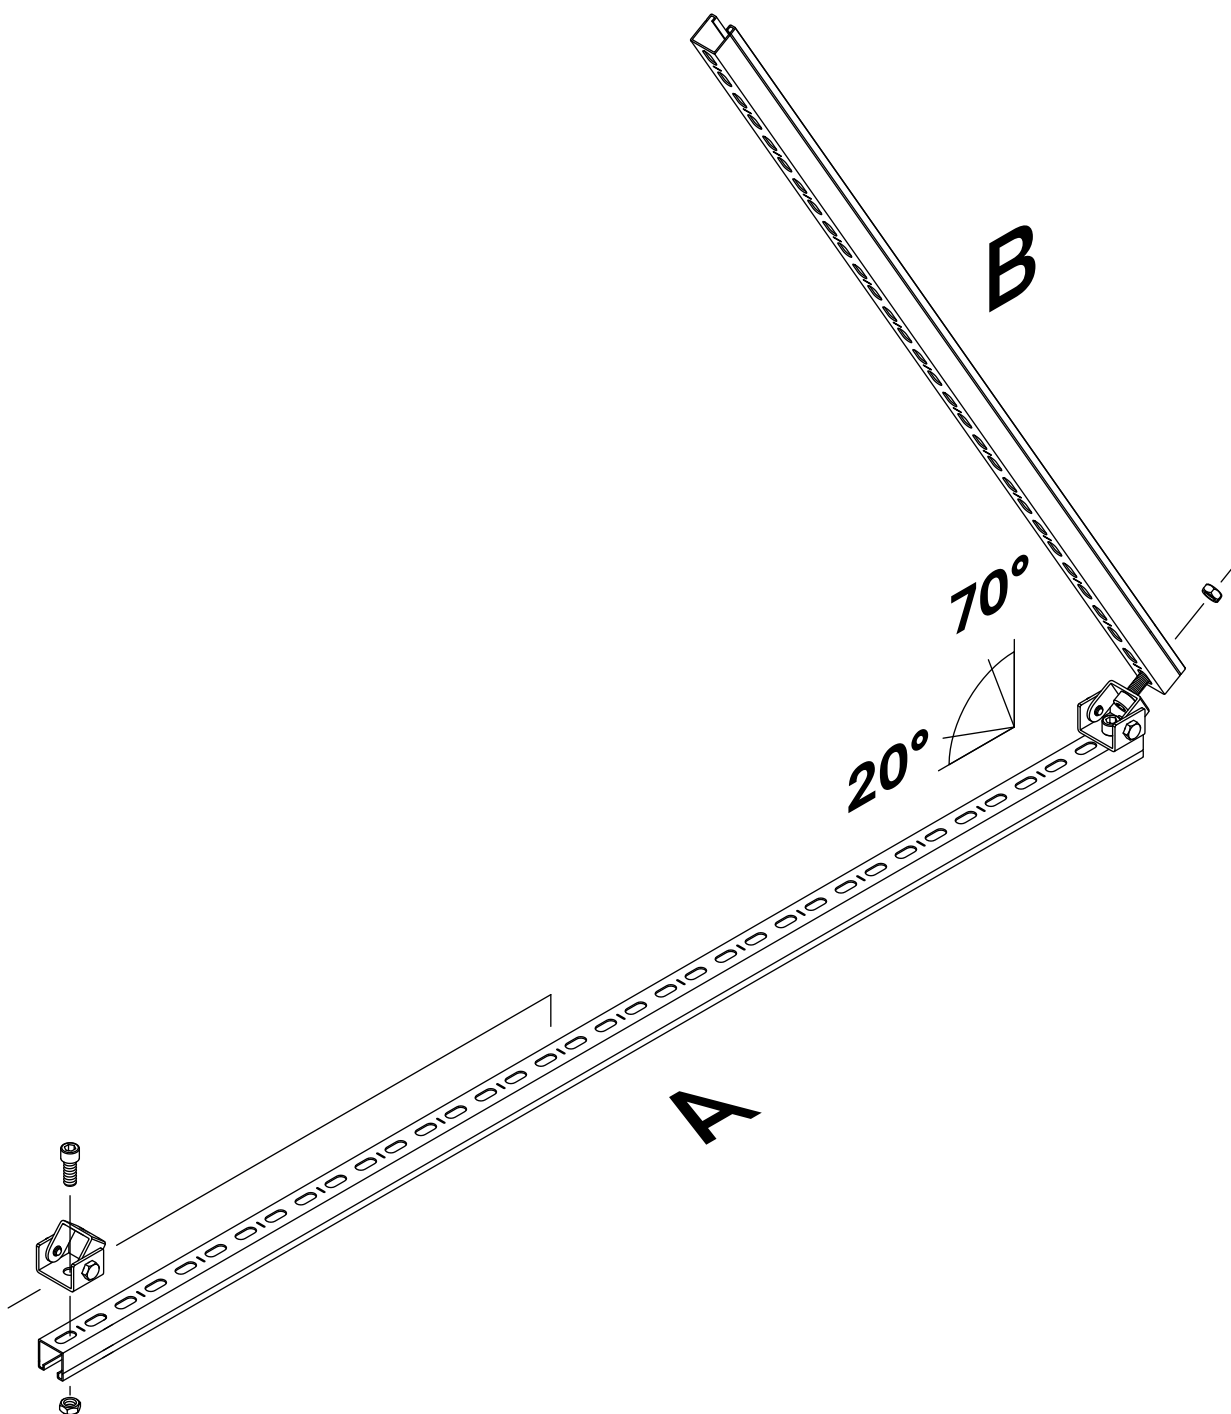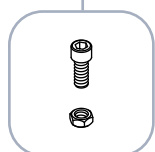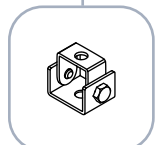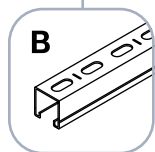

3



Смонтируйте профиль-подпор «**С**» к профилю «**В**»,
с помощью третьей шарнирной скобы,
для фиксации заданного угла наклона.

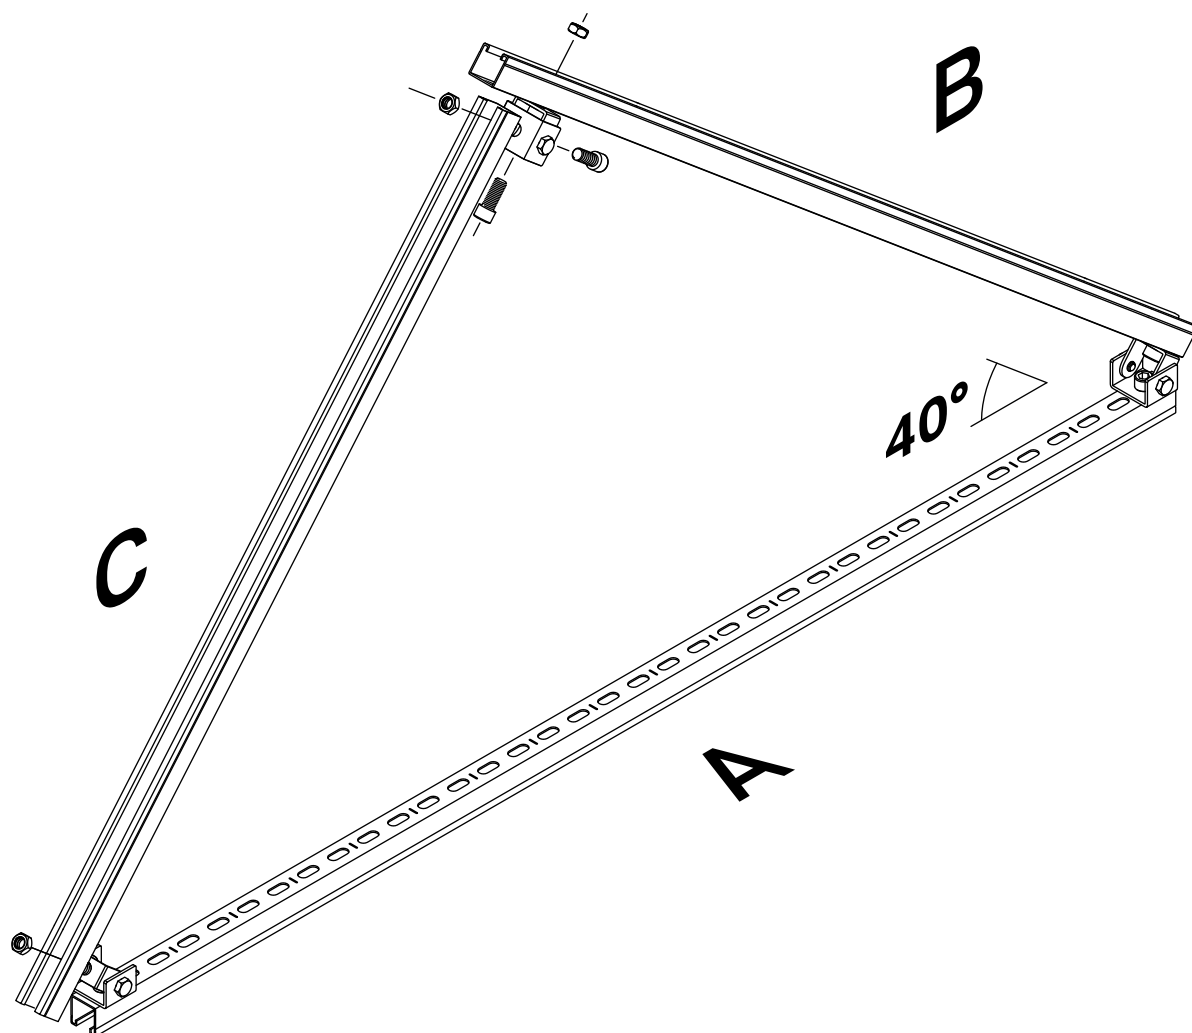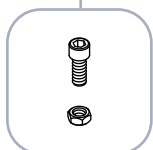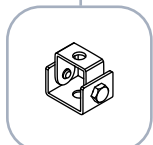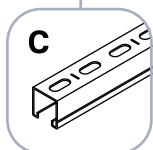

4

Установите шайбы быстрого монтажа на профиле «В».

 Для установки одного отдельного коллектора достаточно двух треугольных упоров. При последовательном монтаже коллекторов, требуется добавлять по одному треугольному упору на один коллектор [5 упоров на 4 коллектора].






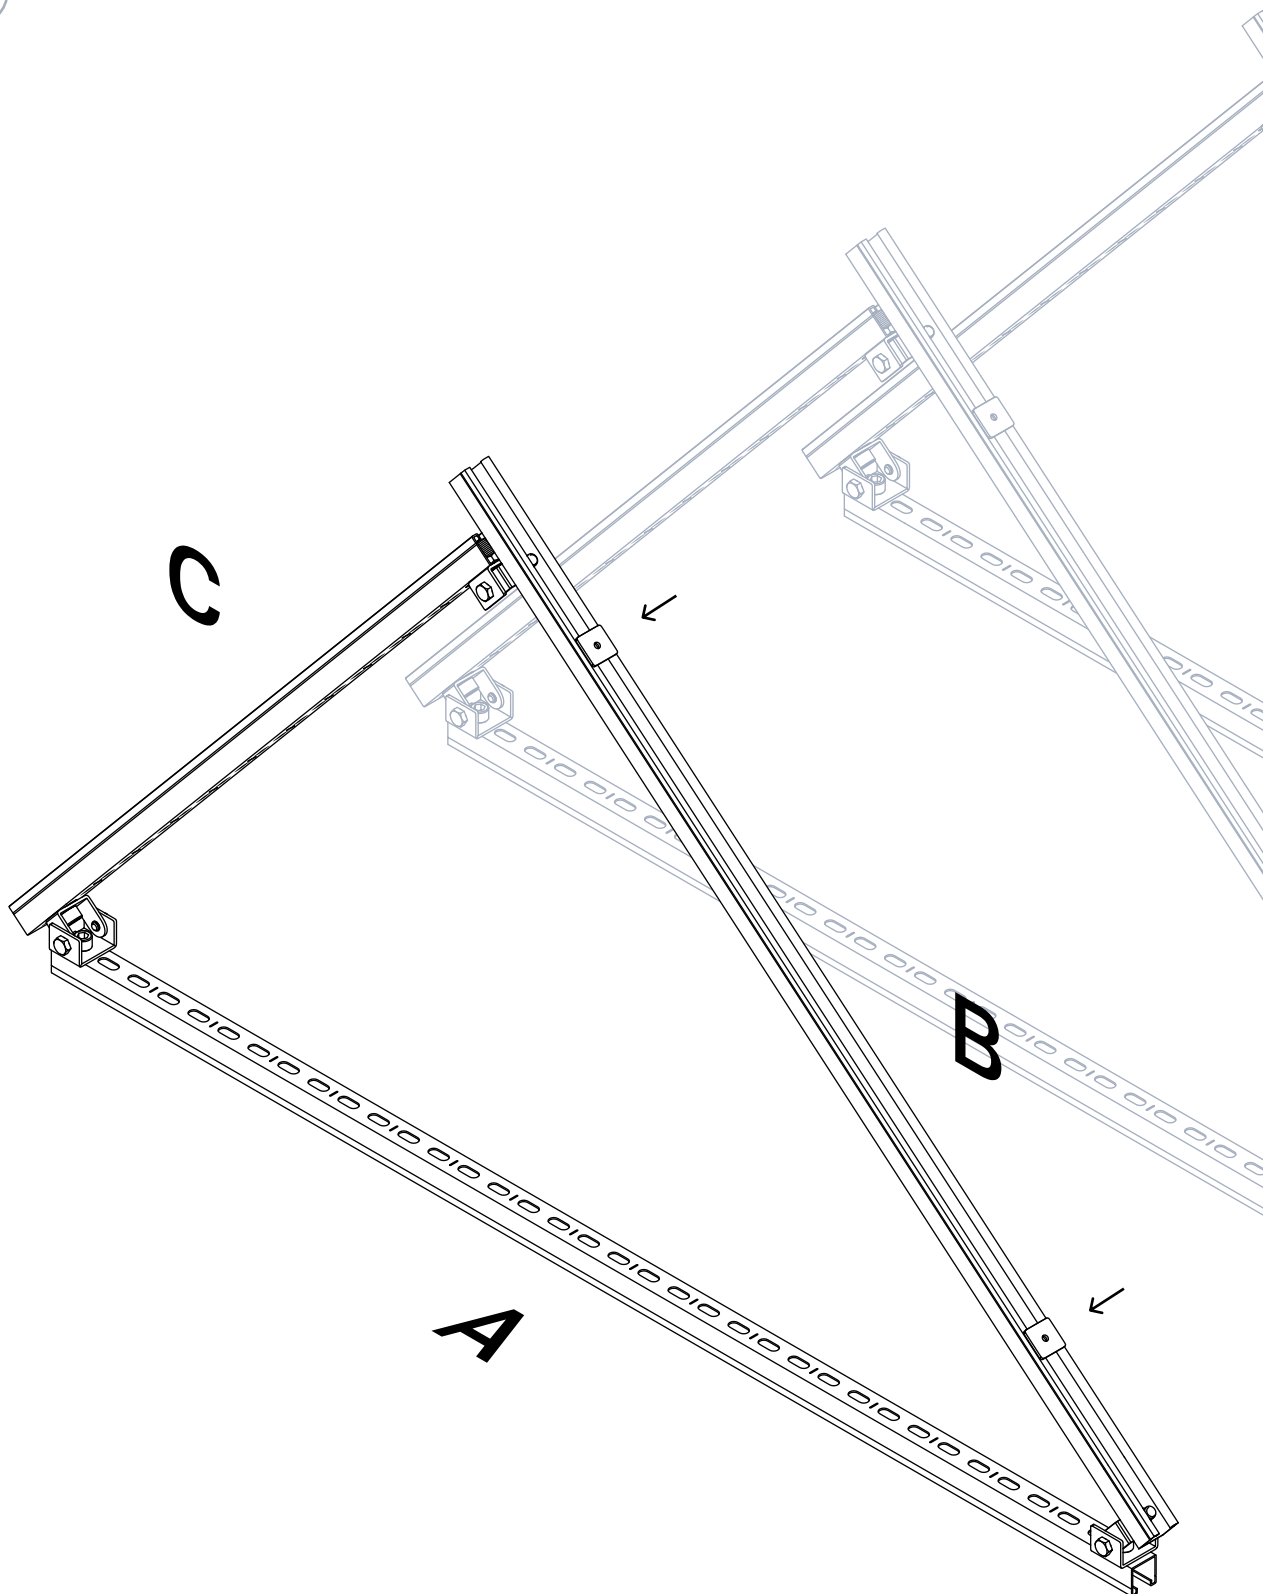



5

На поперечном нижнем профиле «С-1», установите уголки на расстоянии ~30 см от краев профиля.



В поперечные профили «С-1» и «С-2» установите шайбы быстрого монтажа с наживленными на них седельными шайбами для последующей фиксации коллектора.

При последовательном монтаже коллекторов, поперечные профили скрепляются между собой продольными соединителями.

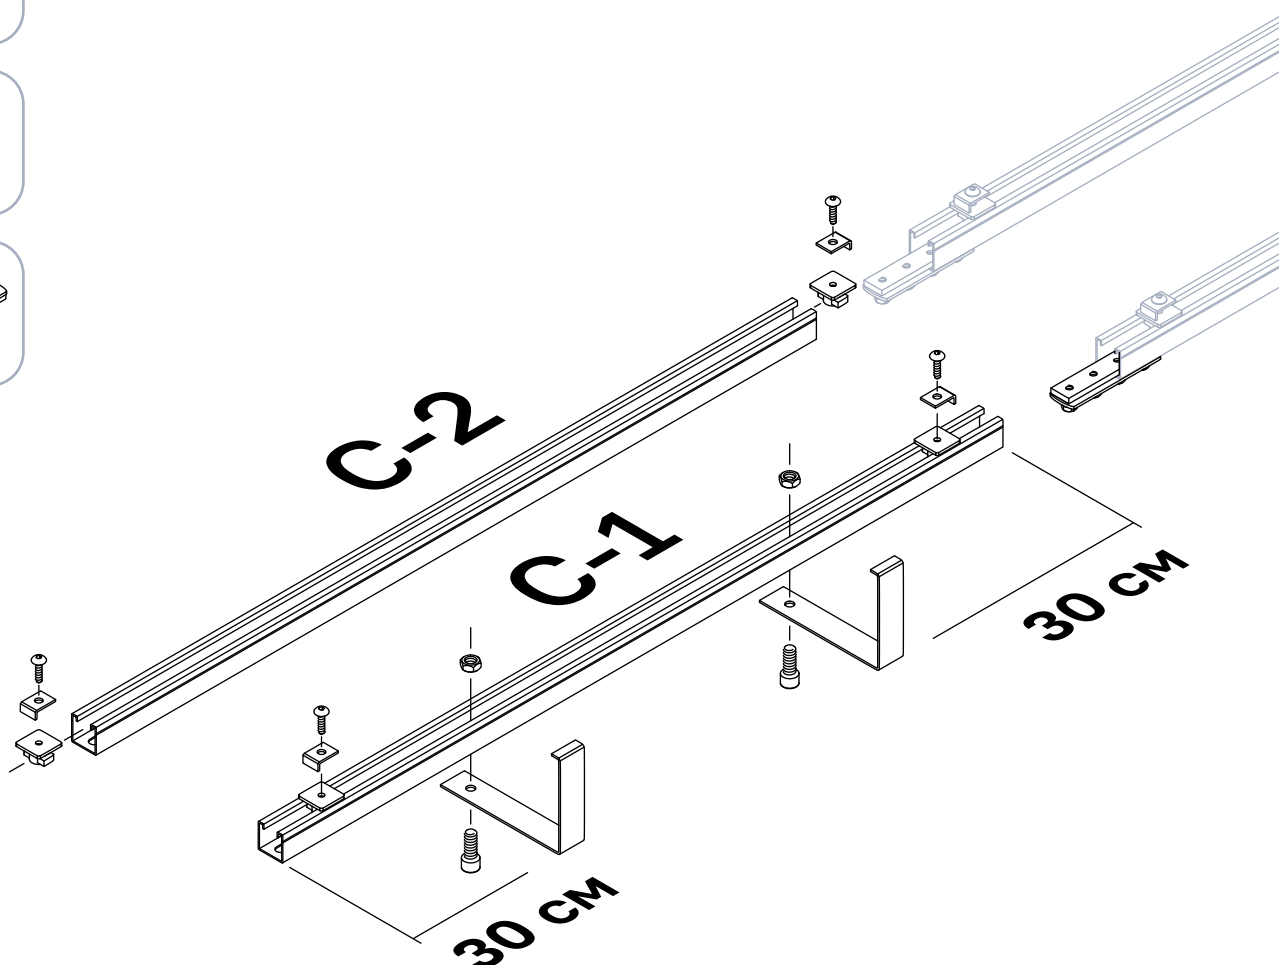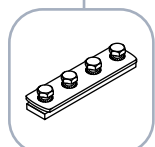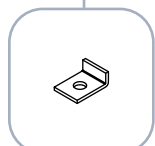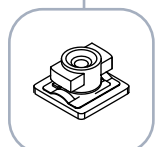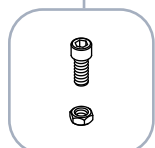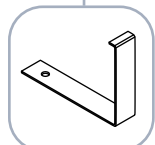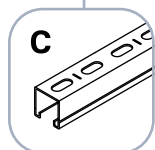

6

 Смонтируйте поперечные профили «С-1» и «С-2»
на треугольные упоры через шайбы быстрого монтажа
на профилях «В»

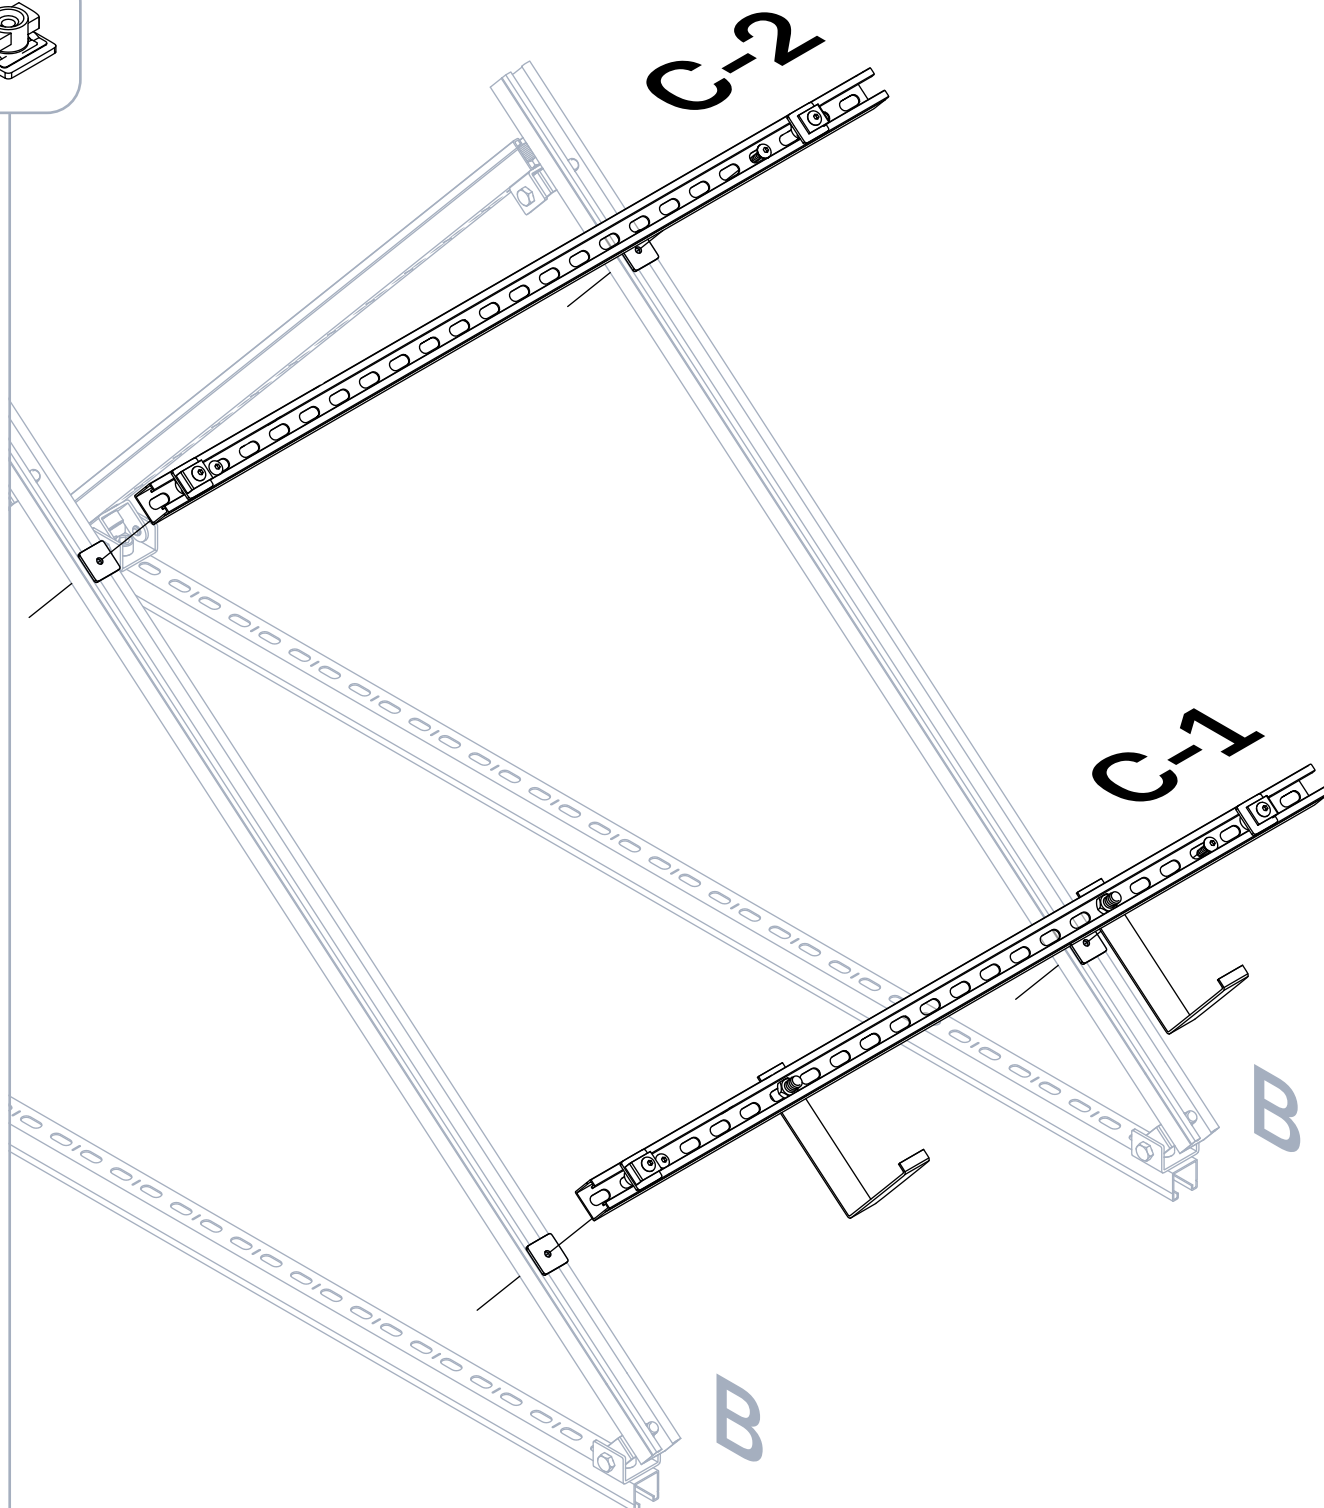

7

После размещения коллектора необходимо зафиксировать его на поперечных профилях «С-1» и «С-2», с помощью седельных шайб

